

Система стандартов безопасности труда

ПРОИЗВОДСТВО ПОКРЫТИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
И НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ НЕОРГАНИЧЕСКИХ

Общие требования безопасности

Occupational safety standards system.
 Metal and non-metal inorganic coating.
 General safety requirements.

ГОСТ**12.3.008—75**

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 4 сентября 1975 г. № 2328 срок введения установлен

с 01.07.76

Настоящий стандарт распространяется на процессы производства металлических и неметаллических неорганических покрытий, наносимых способами: электрохимическим, химическим, анодного окисления, горячим и металлизационным.

Стандарт устанавливает общие требования безопасности для всех стадий производства покрытий.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Производство всех видов покрытий должно соответствовать требованиям настоящего стандарта и ГОСТ 12.3.002—75; должны соблюдаться строительные нормы и правила, санитарные нормы проектирования промышленных предприятий, утвержденные Госстроем СССР, санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию, утвержденные Министерством здравоохранения СССР.

1.2. Производство покрытий должно обеспечивать:

автоматизацию и герметизацию процессов, являющихся источником опасных и вредных производственных факторов;

механизацию и автоматизацию ручного труда;

замену токсичных и горючих веществ менее токсичными, нетоксичными и негорючими веществами.

1.3. Оборудование, применяемое при производстве покрытий, должно соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.003—74.

Издание официальное**Перепечатка воспрещена***Переподанье. Март 1986 г.*

1.4. Качество приборов, инструментов, приспособлений должно соответствовать эргономическим показателям ГОСТ 16035—81.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ

2.1. Требования безопасности следует предъявлять:
при подготовке поверхности перед нанесением покрытий;
при приготовлении электролитов и растворов;
при нанесении покрытий;
при обработке покрытий.

2.2. При применении абразивного инструмента необходимо руководствоваться правилами и нормами безопасной работы по ГОСТ 12.3.028—82.

2.3. Процессы загрузки и возврата дроби в установках для дробеструйной и гидропескоструйной очистки, включение и выключение подачи сжатого воздуха, песка и пульпы должны быть механизированы.

Применение сухого кварцевого песка для очистки деталей не допускается.

2.4. Полировальные и шлифовальные станки должны быть оборудованы защитными экранами, местными отсосами, блокированными с механизмом пуска станка. Не допускается применение полировальных кругов, состоящих из секций, изготовленных из различных материалов. Смена и переналадка кругов на ходу станка не допускается.

2.5. Чистка и ремонт оборудования, содержащего остатки органических растворителей, необходимо производить только после продувания его воздухом или паром до полного удаления паров растворителей. При продувке должны быть включены вентиляционные устройства, предотвращающие загрязнение воздуха помещения парами органических растворителей.

2.6. Приспособления в виде подвесок и корзин для загрузки и выгрузки деталей при их травлении должны быть кислотостойкими. Для уменьшения выделения водорода и вредных газов при травлении деталей из черных металлов следует применять специальные присадки.

2.7. В дробеструйных и гидропескоструйных камерах должна быть блокировка пусковых устройств с загрузочными. Открывание ворот гидроочистных камер должно быть блокировано с работой насосов высокого давления.

2.8. При работе всех видов ультразвукового оборудования должен быть полностью исключен непосредственный контакт работающих с рабочей жидкостью, ультразвуковым инструментом и обрабатываемыми деталями.

2.9. При приготовлении растворов из смеси кислот следует вводить кислоты в порядке возрастания их плотности. Разбавляя кислоты, необходимо влиять их только в холодную воду тонкой струей и одновременно перемешивать.

Растворение щелочи и цианистых солей при массовом и крупносерийном производстве необходимо производить в механизированных установках.

2.10. Не допускается контакт хромового ангидрида с уксусной кислотой, спиртом, керосином и другими горючими жидкостями.

2.11. Отработанные электролиты перед спуском в сточные воды должны быть нейтрализованы.

Шлам, содержащий токсичные вещества, должен подвергаться обезвреживанию. Полнота нейтрализации и обезвреживания подтверждается анализом.

2.12. Раствор электролита перед добавлением щелочи в ванну оксидирования должен быть охлажден до температуры не выше 100° С.

Для предупреждения выброса раствора из ванн оксидирования во время корректировки растворов и наполнения ванн должны применяться специальные приспособления (перфорированные ведра для растворения щелочи, трубы для подачи горячей воды, доходящие до дна ванн).

2.13. Ванны для горячего фосфатирования и оксидирования должны быть оборудованы автоматическими или ручными регуляторами температуры нагрева ванн.

2.14. При работе с расплавами металлов приспособления для загрузки ванн, погружаемые изделия, металл, добавляемый в ванну, должны быть сухими и нагретыми до 70—80° С.

2.15. Загрузка в ванны и выгрузка из них крупногабаритных и тяжелых изделий массой более 20 кг должны производиться грузоподъемными устройствами (кранами, тельферами).

2.16. Очистку оборудования, штанг, контактов, анодных крючков и анодов необходимо производить влажным способом.

2.17. Для извлечения упавших деталей из ванн необходимо пользоваться специальными приспособлениями.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПОМЕЩЕНИЯМ

3.1. Помещения для производства покрытий должны соответствовать требованиям строительных норм и правил, утвержденных Госстроем СССР.

3.2. При производстве покрытий уровни опасных и вредных факторов в производственных помещениях и на рабочих местах не должны превышать величины, установленных санитарными нормами проектирования промышленных предприятий, утвержденными Госстроем СССР.

3.3. Устройства для приготовления растворов, ванны, шлифовальные, полировальные станки и другое оборудование, размещенное в помещениях, при эксплуатации которого могут выделяться вещества с опасными и вредными свойствами, должно иметь местные отсосы.

3.4. Не допускается соединение в одну систему воздуховодов местных отсосов от ванн с кислыми и щелочными электролитами, а также от ванн обезжиривания органическими растворителями, шлифовальных и полировальных станков.

3.5. Помещения и воздуховоды от местных отсосов должны систематически очищаться от пыли по мере необходимости, чтобы количество взвешенной в воздухе и осевшей пыли не могло образовать взрывоопасную пылевоздушную смесь в объеме более 1% объема помещений.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

4.1. Расположение оборудования в цехах (участках) производства покрытий должно отвечать нормам технологического проектирования, согласованным с Госстроем ССР.

4.2. Высота стационарных ванн от уровня площадки обслуживания должна находиться в пределах 0,85—1,00 м.

4.3. Ультразвуковые установки, которые генерируют шум, превышающий установленные предельно допустимые уровни, должны быть изолированы. Уровни звукового давления на рабочих местах — по ГОСТ 12.1.001—83.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

5.1. Места хранения химических веществ должны быть оборудованы стеллажами и шкафами и снабжены инвентарем, приспособлениями, средствами индивидуальной защиты, необходимыми для безопасного обращения с химическими веществами.

5.2. Химические вещества должны поступать в исправной таре или упаковке с полным комплектом сопроводительной документации, оформленной в установленном порядке.

5.3. Наполнение цистерн, контейнеров и других больших емкостей агрессивными веществами и опорожнение их должны быть механизированы.

5.4. Транспортирование химических веществ должно производиться в исправной чистой таре. Транспортирование бутылей с кислотами и жидкими щелочами на специальных тележках должно производиться двумя рабочими со скоростью не более 5 км/ч.

5.5. Транспортирование легковоспламеняющихся и горючих жидкостей должно осуществляться централизованно по трубопроводам. При сменной потребности в этих жидкостях до 200 кг каждого наименования допускается их подача к рабочему месту в плотно закрытой небьющейся таре.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ

6.1. Рабочие и инженерно-технический персонал должны проходить медицинский осмотр как при поступлении на работу, так и периодически. Периодичность профессиональных осмотров устанавливается в соответствии с порядком, определенным Министерством здравоохранения СССР.

6.2. Все рабочие, служащие и инженерно-технические работники должны проходить инструктаж по безопасности труда:

вводный — при поступлении на работу;

первичный — на рабочем месте;

повторный — не реже одного раза в три месяца;

внеплановый — при изменении технологического процесса, смене оборудования, нарушениях требований безопасности и несчастных случаях.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТАЮЩИХ

7.1. Средства индивидуальной защиты работающих, применяемые при процессах производства покрытий, должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.011—75.

7.2. Работающие должны пользоваться средствами индивидуальной защиты, выдаваемыми им в соответствии с нормами, утвержденными в установленном порядке.

7.3. Вся спецодежда работающих, занятых в производстве металлопокрытий, должна периодически подвергаться стирке, а спецодежда работающих с ядовитыми веществами и растворами дополнительно должна предварительно обезвреживаться.

7.4. При выполнении работ по растворению хромового ангидрида необходимо пользоваться шланговыми противогазами или фильтрующими респираторами.

7.5. Персонал, участвующий в приготовлении и применении электролитов и растворов, должен пользоваться защитными пастами и мазями.

7.6. При работе с металлизаторами обязательно применение очков со светофильтрами для защиты глаз от потока ультрафиолетовых лучей.

В. КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ

8.1. Контроль за составом воздуха рабочей зоны на содержание пыли и вредных веществ должен проводиться путем систематических анализов.

Периодичность проведения анализов должна устанавливаться администрацией предприятия в зависимости от местных условий.

8.2. При любом изменении в технологических процессах (смена оборудования, изменение режимов работы, введение новых компонентов в состав электролита и т. д.) следует производить внеочередной анализ воздуха. В случае содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны в количестве, превышающем предельно допустимые концентрации, работа должна быть приостановлена и приняты меры по дегазации помещения и устранению причин, вызвавших загазованность воздушной среды.

8.3. Контроль за технологическим оборудованием, создающим шум в воздушной среде, должен проводиться по СТ СЭВ 541—77.

8.4. При контроле оборудования, создающего при эксплуатации вибрацию, должно проверяться соблюдение требований ГОСТ 18778—80, ГОСТ 8.246—77, ГОСТ 13731—68.

8.5. Контроль электробезопасности проводится в соответствии с требованиями «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных Госэнергонадзором СССР.

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Справочник

Перечень физических и химических факторов и признаков покрытий

| Описание и виды факторов производство покрытий | Назначение операции и процесса | Повышение Уровень электроэнергии, нитний, рент- геновский и световых излучений | Причины и влияние факторов | Причины и влияние факторов | Причины и влияние факторов |
|--|--------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Плазменная обработка | Плазменные способы | — | — | Повышенная эрозия | — |
| 2. Гидроабразивная обработка | Гидроабразивный процесс | — | — | Расщерка никеля на никелевом хроме | — |
| 3. Дробеструйная обработка | Дробеструйный процесс | — | — | Повышенная эрозия | — |

Приложение

| Наименование операции или процесса | Опасные и вредные факторы производства | | Противоаварийные мероприятия | Локальноподъемные | Дальнобойные |
|--|--|-----------------|---|-------------------|--------------|
| | Основные | Вспомогательные | | | |
| 4. Подводное поглоще- ние | — | — | Горячий мыльный рас- твор. Эмульсия гашеной извести. Повышенная загрязненность погру- женных скотин, раби- ного скота. | — | — |
| 5. Галтовка | + | — | Брызги раствора каль- циевого хромата. | — | — |
| 6. Выбродробление и обработка | + | + | Повышенная загазо- вленность парами орга- нических растворите- лей | + | — |
| 7. Обезжиривание: | | | Повышенная загазо- вленность парами щелоч- ных растворов (кваси- тической соли) | — | — |
| 7.1. органическими рас- творителями | — | — | | | |
| 7.2. неорганическими рас- творами | — | — | | | |

PROLOGUE

| Симптомы и виды фильтров промежуточного покрытия | Покрытие | | Повышение физическое и химические оптические в цветовых фильтрах | Повышение физическое и химические оптические в цветовых фильтрах | Повышение физическое и химические оптические в цветовых фильтрах | Повышение физическое и химические оптические в цветовых фильтрах | Повышение физическое и химические оптические в цветовых фильтрах |
|--|------------------|--------------------|--|--|--|--|--|
| | Блок-поглощающие | Блок-дифракционные | | | | | |
| Накопление осадка в процессе | — | — | — | — | — | — | — |
| Накопление осадка в процессе | — | — | — | — | — | — | — |
| Накопление осадка в процессе | — | + | — | + | — | — | — |
| Накопление осадка в процессе | — | + | — | — | + | — | — |
| Накопление осадка в процессе | — | — | — | — | — | — | — |
| Накопление осадка в процессе | — | — | — | — | — | — | — |
| Накопление осадка в процессе | — | — | — | — | — | — | — |
| Накопление осадка в процессе | — | — | — | — | — | — | — |
| Активация | — | — | — | — | — | — | — |
| Травление: | — | — | — | — | — | — | — |
| Химическое | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал | — | — | — | — | — | — | — |

| Приложение | Опасные и вредные факторы производственного процесса | Нанесение пленок операциями или процессами | Покрытия | | |
|------------|---|---|----------|---|------------|
| | | | Пленки | Кислоты | Соединения |
| | последовательный уровень излучения ионных, рентгено- вских, радиоактив- ных и спиртовых излучений | из химических опасных и вредных факторов | — | Синильная кислота, ци- анистые соединения Соединения цинка, аммиак | — |
| | излучение ультрафиолетового спектра | — | — | — | — |
| | металлическое дополнение порошка монометал- лическое | — | — | — | — |
| | излучение ультрафиолетового спектра в ваку- уме | + | + | — | — |
| | излучение ультрафиолетового спектра в ваку- уме и язычковый процесс | — | — | — | — |
| 14. | Калирование в электротягах: | | | | |
| | жаровых | — | — | — | — |
| | цианистых | — | — | — | — |
| 15. | Оживление служебное в электро- тягах: | | | | |
| | жаровых | — | — | — | — |
| | цианистых | — | — | — | — |
| | Соединения олова, по- вышенная загазованность пароми серной кислоты | — | — | — | — |

| Городские | | | |
|---|--|---|--|
| Опасные и вредные факторы производства покрытий | | Промышленные | |
| Природные | | Городские | |
| Повышенный уровень загрязнения и радиации, рент- геновских и световых излучений | Повышенные физические и химические опасные и вредные факторы | Повышенная загро- занность парами инсе- ктоидов, брызги шелочей | Соединения синина, по- вышенная загазованность парами борфтористоводо- рольной и кремнефтори- стоводородной кислот |
| Изотермический процесс | | | |
| Использование теплоизолирующих материалов, обес- печивающих тепло- изоляцию | + | — | |
| Использование изделий из стекла и пластиковых материалов | — | + | — |
| Использование металлических и неметаллических материалов | — | — | — |
| 16. Свинецовые | | — | — |
| 17. Медные в электро- магнитах | | — | — |
| 18. Никелевые | | — | — |

| Признаки | Описание и признаки факторов производства покрытия | | Гомеопатичность |
|--|--|----------------------|-----------------|
| | Факторы производства | Факторы производства | |
| 19. Хромирование | — | — | — |
| 20. Железнение | — | — | — |
| 21. Серебрение в цинк-стальных электролизах | — | — | — |
| 22. Золочение в цинк-стальных электролизах | — | — | — |
| 23. Платинирование | — | — | — |
| 24. Родирование | — | — | — |
| 25. Инцирование в цинк-стальных электролизах | — | — | — |
| 26. Нанесение сплава нико-—никель | — | — | — |
| 27. Нанесение сплава нико-—никель | — | — | — |
| 28. Нанесение сплава нико-—никель | — | — | — |

| Приложение | | | |
|---|---|--|---|
| Опасные и вредные факторы производства покрытий | | Применимые законодательные и технические и инженерные факторы | |
| Нанесение сплавов на основе серебра | | Соединения олова, цинка и алюминия с другими металлами | |
| 29. Нанесение сплава серебро—сурыма | — | Браздки соled серебра | — |
| 30. Нанесение сплава медь—олово | + | Соединения олова, цинка и алюминия с другими металлами | — |
| 31. Нанесение сплава меди—цинк | — | Соединения цинка— сталь. Повышенная зага- зованность аммиаком и парами щелочн | — |
| 32. Нанесение сплавов на основе золота | + | Цинкистые соединения | — |
| Химический способ на- несения покрытий | — | Повышенная загазо- ванность парами амина- ми и кислот, брызги элек- тродуги | — |
| 33. Медление | — | | |

| Приложение | | Описание и методы физико-химических измерений покрытий | | Биологическое действие | | Химическое действие | |
|------------|---|--|----------------------|---|--------------------|--------------------------------|---|
| Номер | Наименование | Методика измерения | Измеряемые параметры | Факторы, влияющие на измерение | Методика измерения | Факторы, влияющие на измерение | |
| 34. | Ионизирующее излучение в цепочках электролитах и кристаллах | — | — | Современные методы измерения активности излучения, радиометрические, радиоизотопные, оптические, флуоресцентные, термические, гамма-излучение | — | — | — |
| 35. | Составление | — | — | Повышенная температура, давление паров и сорбция, излучение, фосфорилирование, гидратация, бихроматом, анионом | — | — | — |
| 36. | Активное окисление | + | + | — | — | — | — |
| 37. | Горячий способ напечатания покрытий | — | — | Повышенная температура, окислительные газы, окислительные реагенты, окислительные реагенты, окислительные реагенты | — | — | — |
| 38. | Сталком огнеупорный | — | — | — | — | — | — |

| Приложение | Продолжение | Способы нанесения фасадных облицовочных покрытий | | | | | |
|-------------------|---|--|-----------------|--------------------|-----------------|--|-------------|
| | | Лакокрасочные | Битумоакриловые | Битумоэмульсионные | Битумоцементные | Металлизированные | Алюминиевые |
| 39. Лакокрасочное | Лакокрасочные способы нанесения покрытий | + | - | - | - | Повышенная эластичность пыльцы | + |
| 40. Цинкового | Лакокрасочный способ нанесения покрытий | + | + | + | + | Повышенная эластичность цинковой пыльцы | + |
| 41. Красочного | | - | - | - | - | Повышенная эластичность краевневой пыльцы | - |
| 42. Алюминиевого | | + | + | + | + | Повышенная эластичность пыльцы и его окислов | + |
| 43. Цинкового | Металлизированный способ нанесения покрытий | + | - | - | - | Повышенная эластичность металлической пыльцы | + |
| 44. Алюминиевого | | - | - | - | - | То же | - |
| 45. Кadmийевого | | - | - | - | - | То же | - |
| 46. Свинцоватого | | - | - | - | - | То же | - |

| Приложение | Ценные в промышленности производственные факторы | Приложение | | | | | | | |
|---|---|---|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | Повышенный уровень засоренности, радиационных и химических и газовых факторов | Повышенные физические и химические опасные и вредные факторы | Повышенная износостойкость | Повышенная износостойкость | Повышенная износостойкость | Повышенная износостойкость | Повышенная износостойкость | Повышенная износостойкость |
| 47. Огнестойкость | Повышенный уровень засоренности, радиационных и химических и газовых факторов | — | Повышенная износостойкость | — | — | — | — | — | — |
| 48. Никелевого | Повышенный уровень засоренности, радиационных и химических и газовых факторов | + | — | — | — | — | — | — | — |
| 49. Медного | Повышенный уровень засоренности, радиационных и химических и газовых факторов | + | + | — | — | — | — | — | — |
| 50. Контактный способ нанесения покрытий | Повышенный уровень засоренности, радиационных и химических и газовых факторов | + | + | — | — | — | — | — | — |
| 51. Запототно | Повышенного уровня засоренности, радиационных и химических и газовых факторов | + | + | — | — | — | — | — | — |
| Электроно-лучевой способ нанесения покры- тий | Повышенного уровня засоренности, радиационных и химических и газовых факторов | — | — | — | — | — | — | — | — |

Приложение

| Опасные и вредные факторы производства покрытий | Локальноопасность | Глобальноопасность | Локальноопасность | Глобальноопасность |
|---|--|--|---|---------------------------|
| Нанесение сплошных покрытий | повышенный Уровень электромаг- нитных, рент- геновых и синтетич- еских излучений | Продолжительное и значительное в среднем факторы | Повышенная эмиссия жидкости металлической пылью | + |
| 52. Омыческого нагрева | — | Световые излучения | Электро- магнитные излучения | + |
| 53. Высокочастотного излучения | + | — | — | — |
| 54. Оксидирование черных металлов | + | — | — | — |
| 55. Оксидирование алюминия и его сплавов | — | — | — | + |
| 56. Оксидирование магния и его сплавов | — | — | — | — |

| Приложение | | Одна из основных факторов процесса покрытий | | Дополнительные факторы процесса покрытий | |
|------------------------------|------------------------------|---|------------------------------|--|------------------------------|
| Название и описание процесса | Нанесение опалкии на процесс | Нанесение опалкии на процесс | Нанесение опалкии на процесс | Нанесение опалкии на процесс | Нанесение опалкии на процесс |
| 557. Хроматирование | — | — | — | — | — |
| 558. Фосфатирование металлов | — | — | — | — | — |
| 559. Фосфатирование металлов | — | — | — | — | — |
| Пропитка маслом | — | — | — | — | — |
| Наполнение в волокнах | — | — | — | — | — |
| Составление хрома | — | — | — | — | — |

WYOMING 00313-42411-4+2 — *Dearborn attorney.*

Перечень основных мероприятий и средств, обеспечивающих безопасность труда при производстве покрытий

| Название и описание вида производства | Мероприятия, обеспечивающие безопасность труда | | | Средства индивидуальной защиты |
|---------------------------------------|---|---|--|--------------------------------|
| | Комбинированные с полусухим способом приготовки, полусухим способом, трикотажными, пакетами, пакетированием, рулонами, комбинированные, рукавами, фасками | Химичатобумажные, экспортаторы, этикетные | Химичатобумажные, рулонные, комбинированные, рукавами, фасками | |
| 1. Пластиковая и полимерная обработка | + | + | + | + |
| 2. Гидроэрозионная обработка | + | + | + | 0 |
| 3. Пробструйная обработка | + | + | + | + |
| 4. Пневмическое пульпование | + | 0 | + | + |

Продолжение

| Наименование и описание процесса | Металлические оболочки для защиты труда | Средства индивидуальной защиты | | | |
|----------------------------------|---|---|---|---|---|
| | | Средства индивидуальной защиты | Средства индивидуальной защиты | Средства индивидуальной защиты | Средства индивидуальной защиты |
| 5. Гальваника | Хлопчатобумажные комбинезоны, рукавицы, защитные очки | Хлопчатобумажные комбинезоны, рукавицы, защитные очки | Хлопчатобумажные комбинезоны, рукавицы, защитные очки | Хлопчатобумажные комбинезоны, рукавицы, защитные очки | Хлопчатобумажные комбинезоны, рукавицы, защитные очки |
| 6. Вибрационная обработка | То же | Хлопчатобумажные комбинезоны, различные перчатки, защитные очки | Хлопчатобумажные комбинезоны, прорезиненные фартуки, резиновые сапоги, резиновые перчатки | Хлопчатобумажные комбинезоны, прорезиненные фартуки, резиновые перчатки | Костюмы с кислотостойкими пропиткой, прорезиненные фартуки, кислотостойкие рукавицы |
| 7. Обезжиривание: | | | | | |
| органическими растворителями | | | | | |
| химическое | | | | | |
| венской настойкой | | | | | |
| электрохимическое | | | | | |

Продолжение

| Нанесение операции или процесса | Меры защиты, обеспечивающие безопасность труда | Средства индивидуальной защиты | | | | | | Резиновые перчатки, защитные очки, хлопчато- бумажные халаты | | | |
|---|--|--|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | ПВХ подкладка THERMOPLASTIC LINED CLOTHING | ПВХ обивка CLOTHING WITH PVC UPHOLSTERY | ПВХ коврик CLOTH RUG | ПВХ коврик CLOTH RUG | ПВХ коврик CLOTH RUG | ПВХ коврик CLOTH RUG |
| 8. Активация | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9. Травление: химическое катодное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10. Химическое поли- рование | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11. Электротирирова- ние | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12. Ультразвуковое удаление окисных пленок, загрязнений | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13. Приготовление рас- творов хлорот и це- ломий | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Нанесение покрытий способом: | | | | | | | | | | | |
| 14. Эзотрохициче- ским | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15. Химическим | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16. Анондного окисле- ния металла | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

Приложение

| Назначение операции или процесса | | Назначение средства индивидуаль- ной защиты | |
|-------------------------------------|--|--|---|
| 17. Горячим | | Костюмы для работ в горячих цехах, брезен-товые рукавицы, брезентовые фартуки, кожаные ботинки | Хлопчатобумажные комбинезоны, рукавицы комбинезоны, комбиниро-ванные рукавицы, зонты. |
| 18. Диффузионным | | + + + + + - | + + + + + + |
| 19. Металлическим | | 0 0 + + + + | 0 0 + + + + |
| 20. Контактным | | + + + + + + | - - - - - - |
| 21. Катодного распы- ления | | + + + + + + | + + + + + + |
| 22. Электронно-лучевым | | + + + + + + | + + + + + + |
| 23. Омического нагрева | | + + + + + + | + + + + + + |
| 24. Высокочастотного нагрева | | + + + + + + | + + + + + + |

Приложение

| Назначение операции для процесса | Метроприятие, обеспечивающее безопасность труда | Средства индивидуальной защиты | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|---|---|---|---|---|
| | | Средства индивидуальной защиты | Средства индивидуальной защиты | Средства индивидуальной защиты | Средства индивидуальной защиты | Средства индивидуальной защиты | Средства индивидуальной защиты |
| 25. Фосфортирование | Хлопчатобумажные стойкой ткани, прорезиненные фартуки, резиновые перчатки и сапоги | Хлопчатобумажные стойкой ткани, прорезиненные фартуки, резиновые перчатки и сапоги | Хлопчатобумажные комбинезоны, прорезиненные фартуки, резиновые перчатки, резиновые сапоги | Хлопчатобумажные комбинезоны, прорезиненные фартуки, резиновые перчатки, резиновые сапоги | Хлопчатобумажные комбинезоны, прорезиненные фартуки, резиновые перчатки, резиновые сапоги | Хлопчатобумажные комбинезоны, прорезиненные фартуки, резиновые перчатки, резиновые сапоги | Хлопчатобумажные комбинезоны, прорезиненные фартуки, резиновые перчатки, резиновые сапоги |
| 26. Хроматирование | — | — | — | — | — | — | — |
| 27. Оксидирование | — | — | — | — | — | — | — |
| 28. Ополаскивание покрытия | — | — | — | — | — | — | — |
| 29. Гидрофобизированное покрытие | — | — | — | — | — | — | — |
| 30. Пропитка маслом | — | — | — | — | — | — | — |
| 31. Наполнение в воле | — | — | — | — | — | — | — |

Продолжение

| Нанесение покрытия для обеспечения безопасности труда | Методы нанесения, обеспечивающие безопасность труда | Средства индивидуальной защиты рабочего места | | | Несколько и шелковые сторонние комбинированные и подвижные перчатки, ки, фартуки и сапоги |
|--|---|--|--|--|--|
| | | Средства индивидуальной защиты рабочего места | Средства индивидуальной защиты рабочего места | Средства индивидуальной защиты рабочего места | |
| 32. Нанесение в раствор виде красителя | — | + | — | — | — |
| | | | | | |

Условные обозначения:
 + — указанное мероприятие для обеспечения безопасности труда обязательно;
 — — мероприятие желательно;