

ГОСТ 16038—80

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

---

**СВАРКА ДУГОВАЯ.  
СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ  
ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ МЕДИ  
И МЕДНО-НИКЕЛЕВОГО СПЛАВА**

**ОСНОВНЫЕ ТИПЫ, КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ  
И РАЗМЕРЫ**

Издание официальное

БЗ 11—98

**ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ  
Москва**

**СВАРКА ДУГОВАЯ. СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ  
ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ МЕДИ И  
МЕДНО-НИКЕЛЕВОГО СПЛАВА**

**Основные типы, конструктивные элементы  
и размеры**

**ГОСТ  
16038—80**

Arc welding. Welded joints in pipelines of copper  
and copper-nickel alloy. Main types, design  
elements and dimensions

ОКП 0602000000

Дата введения 01.07.81

1. Настоящий стандарт устанавливает основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений труб с трубами из меди марок М1р, М2р, М3р по ГОСТ 859 и медно-никелевого сплава марки МНЖ 5—1 по ГОСТ 492, с фланцами из латуни марки Л90 по ГОСТ 15527 и со штуцерами и nipples из бронзы марок БрАМц 9—2 по ГОСТ 18175 или БрАЖНМц 9—4—4—1.

Стандарт не распространяется на сварные соединения, применяемые для изготовления самих труб из листового или полосового материала.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

2. В стандарте приняты следующие обозначения способов дуговой сварки:

*ЗП* — в защитном газе плавящимся электродом;

*ЗН* — в защитном газе неплавящимся электродом;

*ЗН/ЗП* — в защитном газе комбинированная, при которой для первого прохода применяется *ЗН*, для последующих — *ЗП*;

*Р* — ручная.

Для конструктивных элементов труб, арматуры и сварных соединений приняты следующие обозначения:

*S* — толщина стенки трубы;

*S<sub>1</sub>* — толщина стенки привариваемой детали;

*δ* — толщина подкладного кольца;

*m* — ширина подкладного кольца;

*b* — зазор между кромками свариваемых деталей после прихватки;

*D<sub>н</sub>* — наружный диаметр трубы;

*D<sub>н<sup>н</sup></sub>* — номинальный внутренний диаметр трубы;

*d<sub>н<sup>н</sup></sub>* — номинальный внутренний диаметр привариваемой детали;

*d<sub>н</sub>* — наружный диаметр ответвительных штуцеров и приварышей;

*D<sub>р</sub>* — диаметр раздачи трубы;

*B* — ширина нахлестки;

*l* — длина муфты;

*g* — выпуклость сварного шва;

*g<sub>1</sub>* — выпуклость сварного шва со стороны полости трубы при односторонней сварке;

*e* — ширина шва;

*h* — вогнутость корня шва;

*f* — фаска фланца;

*K* — катет углового шва;

*K<sub>1</sub>* — катет углового шва со стороны разъема фланца;

*a* — толщина шва.

3. Основные типы сварных соединений должны соответствовать указанным в табл. 1.












Издание официальное

Перепечатка воспрещена








★

© Издательство стандартов, 1980  
© ИПК Издательство стандартов, 1999  
Переиздание с Изменениями

Таблица 1












Тип соединения	Форма подготовленных кромок	Характер сварного шва	Форма поперечного сечения		Материал свариваемых деталей	Толщина стенок и минимальный наружный диаметр трубы, мм, для способов сварки				Условное обозначение соединения	
			подготовленных кромок	сварного шва		ЗП	ЗН	ЗН/ЗП	Р		
Стыковое соединение труб или арматур	Без скоса кромок	Односторонний			Медь	—	$\frac{1,0-1,5}{14}$	—	—	—	С2
					Медно-никелевый сплав	$\frac{1,0-1,5}{6}$	—	—	—	—	
	Со скосом кромок	Односторонний на съёмной подкладке			Медь	$\frac{2,5-3,0}{45}$	$\frac{2,0-3,0}{14}$	—	$\frac{2,0-4,0}{45}$	—	С4
					Медно-никелевый сплав	$\frac{2,0-5,0}{45}$	$\frac{2,0-5,0}{14}$	—	$\frac{2,0-5,0}{45}$	$\frac{2,0-5,0}{45}$	
	Со скосом кромок	Односторонний на остающейся цилиндрической подкладке			Медь	$\frac{2,5-3,0}{45}$	$\frac{2,0-3,0}{45}$	—	$\frac{2,0-4,0}{45}$	$\frac{2,0-5,0}{45}$	С5
					Медно-никелевый сплав	$\frac{2,0-5,0}{45}$	$\frac{2,0-5,0}{45}$	—	$\frac{2,0-5,0}{45}$	$\frac{2,0-5,0}{45}$	
	Со скосом кромок	Односторонний			Медь, медно-никелевый сплав	—	$\frac{1,5-10,0}{14}$	—	$\frac{4,0-10,0}{45}$	—	С17
					Медь	$\frac{4,0-10,0}{45}$	$\frac{3,0-5,0}{14}$	—	$\frac{4,0-10,0}{45}$	$\frac{4,0-5,0}{45}$	
	Со скосом кромок	Односторонний на съёмной подкладке			Медь	$\frac{4,0-10,0}{45}$	$\frac{3,0-10,0}{14}$	—	$\frac{4,0-10,0}{45}$	$\frac{4,0-5,0}{45}$	С18
					Медно-никелевый сплав	$\frac{4,0-15,0}{45}$	$\frac{3,0-10,0}{14}$	—	$\frac{4,0-10,0}{45}$	$\frac{4,0-5,0}{45}$	
					Медь или медно-никелевый сплав с бронзой	—	$\frac{2,0-6,0}{14}$	—	—	—	

Продолжение табл. 1










Тип соединения	Форма подготовленных кромок	Характер сварного шва	Форма поперечного сечения		Материал свариваемых деталей	Толщина стенки и минимальный наружный диаметр трубы, мм, для способов сварки				Условное обозначение соединения
			подготовленных кромок	сварного шва		ЗП	ЗН	ЗН/ЗП	Р	
Стыковое соединение трубы с трубой или арматурой 	Со скосом	Односторонний на цилиндрической остающейся подкладке			Медь	$\frac{4,0-10,0}{45}$	$\frac{3,0-5,0}{45}$	$\frac{4,0-10,0}{45}$	$\frac{4,0-5,0}{45}$	С19
						С криволинейным скосом кромок	$\frac{4,0-15,0}{45}$	$\frac{3,0-10,0}{45}$	$\frac{4,0-15,0}{45}$	
Без скоса кромок с раздацией	Со скосом и раздацией кромок	Односторонний на остающейся цилиндрической подкладке			Медь	$\frac{2,5-3,0}{45}$	$\frac{2,0-3,0}{14}$	$\frac{2,5-4,0}{45}$	$\frac{2,0-5,0}{45}$	С57
						Медно-никелевый сплав	$\frac{2,0-5,0}{45}$	$\frac{2,0-5,0}{14}$	—	
Односторонний на остающейся конической подкладке	Со скосом и раздацией кромок	Односторонний на остающейся цилиндрической подкладке			Медь	$\frac{4,0-10,0}{45}$	$\frac{3,0-5,0}{14}$	$\frac{4,0-15,0}{45}$	$\frac{4,0-5,0}{45}$	С51
						Медно-никелевый сплав	$\frac{4,0-10,0}{45}$	$\frac{3,0-10,0}{20}$	—	

С. 4 ГОСТ 16038—80






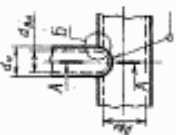






Продолжение табл. 1

Тип соединения	Форма подготовленных кромок	Характер сварного шва	Форма поперечного сечения		Материал свариваемых деталей	Толщина стенки и минимальный наружный диаметр трубы, мм, для способов сварки				Условное обозначение соединения
			подготовленных кромок	сварного шва		ЗП	ЗН	ЗН/ЗП	Р	
Стыковое соединение секторов колен (отводов)		Односторонний	А		Медь, медно-никелевый сплав	—	1,5—3,0 любой	—	—	С59
			Б			—	—	—	—	
	Без скоса кромок	Односторонний на съёмной подкладке	А		Медь, медно-никелевый сплав	$\frac{2,0-5,0}{45}$	$\frac{2,0-3,0}{\text{любой}}$	—	$\frac{2,0-5,0}{45}$	С60
			Б			—	—	—	—	
	Со скосом кромок	Двусторонний	А		Медь, медно-никелевый сплав	$\frac{4,0-15,0}{108}$	$\frac{4,0-5,0}{108}$	$\frac{4,0-15,0}{108}$	—	С54
			Б			—	—	—	—	
	Со скосом кромок	Односторонний на съёмной подкладке	А		Медь, медно-никелевый сплав	$\frac{4,0-15,0}{108}$	$\frac{3,0-5,0}{\text{любой}}$	$\frac{8,0-15,0}{80}$	—	С55
			Б							
	Со скосом кромок	Односторонний на остающейся подкладке	А		Медь, медно-никелевый сплав	$\frac{4,0-15,0}{45}$	$\frac{2,5-5,0}{\text{любой}}$	—	—	С61
			Б							

Продолжение табл. 1

Тип соединения	Форма подготовленных кромок	Характер сварного шва	Форма поперечного сечения		Материал свариваемых деталей	Толщина стенки и минимальный наружный диаметр трубы, мм, для способов сварки					Условное обозначение соединения
			подготовленных кромок	сварного шва		ЗП	ЗН	ЗН/ЗП	Р		
Нахлесточное соединение труб с разделкой одного конца трубы 		Односторонний			Медь, медно-никелевый сплав	$\frac{2,5-15,0}{45}$	$\frac{1,0-5,0}{6}$	—	$\frac{2,5-5,0}{45}$	—	НЗ
Нахлесточное соединение труб с муфтой 	Без скоса кромок	Односторонний двойной			Медь, медно-никелевый сплав	$\frac{2,5-15,0}{45}$	$\frac{1,0-5,0}{6}$	—	$\frac{2,5-5,0}{45}$	—	Н4
Нахлесточное соединение промушера или nipples с трубой 		Односторонний			Медь или медно-никелевый сплав с бронзой	$\frac{2,0-4,0}{24}$	$\frac{1,5-4,0}{6}$	—	—	—	Н1

Продолжение табл. 1

Тип соединения	Форма подготовленных кромок	Характер сварного шва	Форма поперечного сечения		Материал свариваемых деталей	Толщина стенки и минимальный наружный диаметр трубы, мм, для способов сварки				Условное обозначение соединения
			подготовленных кромок	сварного шва		ЗП	ЗН	ЗН/ЗП	Р	
Угловое соединение фланца или козыря с трубой 	Со скосом кромок	Односторонний			Медь или медно-никелевый сплав с латуниью	$\frac{2,0-15,0}{24}$	$\frac{2,0-5,0}{24}$	—	$\frac{2,0-5,0}{43}$	У22
	Со скосом одной кромки					$\frac{2,0-15,0}{90}$	—			
Угловое соединение отрезка, ответвительного штуцера или шарнира с трубой при отношении $\frac{d_{ш}}{D_{тн}}$ не более 0,6 	Со скосом кромок	Двусторонний			Медь или медно-никелевый сплав с латуниью	$\frac{6,0-15,0}{32}$	—	—	—	У24
	Без скоса кромок					$\frac{2,5-5,0}{24}$	$\frac{1,0-5,0}{9}$			
		Односторонний			Медь или медно-никелевый сплав с бронзой	$\frac{2,5-15,0}{\text{не менее } 20}$	$\frac{1,5-5,0}{\text{не менее } 12}$	—	$\frac{2,5-5,0}{\text{не менее } 20}$	

Продолжение табл. 1

Тип соединения	Форма подготовленных кромок	Характер сварного шва	Форма поперечного сечения		Материал свариваемых деталей	Толщина стенки и минимальный наружный диаметр трубы, мм, для способов сварки				Условное обозначение соединения
			подготовленных кромок	сварного шва		ЗП	ЗН	ЗН/ЗП	Р	
Угловое соединение отрезка, ответвительного штуцера или приварки с трубой при отношении $\frac{d_{шт.}}{D_{тн.}}$ не более 0,6	Без скоса кромок	Односторонний			Медь, медно-никелевый сплав	$\frac{2,5-5,0}{55}$	$\frac{1,0-5,0}{9}$	—	$\frac{2,5-5,0}{38}$	У18
						$\frac{2,5-15,0}{\text{не менее } 20}$	$\frac{1,5-5,0}{\text{не менее } 12}$	$\frac{2,5-5,0}{\text{не менее } 20}$		
Угловое соединение отрезка с трубой равных размеров	Со скосом одной кромки	Односторонний			Медь, медно-никелевый сплав	$\frac{6,0-15,0}{55}$	—	$\frac{6,0-15,0}{55}$	—	У19
						$\frac{6,0-15,0}{55}$	$\frac{2,5-4,0}{105}$			
Угловое соединение отрезка с трубой равных размеров	Без скоса кромок	Односторонний			Медь	$\frac{2,5-4,0}{105}$	—	—	$\frac{2,5-4,0}{105}$	У16
						$\frac{2,5-4,0}{105}$	$\frac{2,5-4,0}{105}$			

Примечания:

- В графе «Толщина стенки и минимальный наружный диаметр трубы для способов сварки» приведены: в числителе предельные толщины стенок труб, за исключением соединений отрезков, для которых приведены толщины стенок отрезков; в знаменателе минимальные наружные диаметры труб за исключением соединений отрезков, ответвительных штуцеров и приварки, для которых приведены их минимальные диаметры.
- Значения предельных толщин и минимальных наружных диаметров для медных труб приведены по ГОСТ 617 для медно-никелевых труб — по ГОСТ 17217.

1—3. (Измененная редакция, Изм. № 1).



С. 8 ГОСТ 16038—80

4. Конструктивные элементы и их размеры должны соответствовать указанным в табл. 2—27. Для угловых швов в таблицах приведен расчетный катет.

Таблица 2

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	Материал свариваемых деталей	$s = s_1$
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			
$C_2$			ЗН	Медь, медно-никелевый сплав	1,0—1,5

Таблица 3

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	Материал свариваемых деталей	$s = s_1$	$b + 1$	$e \pm 1$	$g + 1,0 - 0,5$	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва							
$C_4$			ЗН	Медь	2,0	0	4	1,0	
			ЗП; ЗН; Р	Медно-никелевый сплав					
			ЗП	Медь, медно-никелевый сплав	2,5—3,0	1	7		
			ЗН				5		
			Р				7		
			Р	Медь	3,5—4,0		2	9	1,5
			ЗП	Медно-никелевый сплав				3,5—5,0	
			ЗН						
Р		9							

Примечание. При толщине  $s$  более 3 мм сварное соединение применяется в тех случаях, когда в корне шва допускается непровар.

Таблица 4

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	Материал свариваемых деталей	$s = s_1$	$b$ (пред. откл. +1)	$e$ (пред. откл. $\pm 1$ )	$g$ (пред. откл. +1,0 -0,5)
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва						
C5			ЗН	Медь	2,0	0	5	1,0
			ЗП; Р	Медно-никелевый сплав				
			ЗП	Медь, медно-никелевый сплав	2,5—3,0	2	8	1,5
			ЗН				6	
			Р				8	
			ЗП	Медь	3,5—4,0	3	10	
			ЗН	Медно-никелевый сплав			6	
			Р	10				

Примечание. При толщине  $s$  более 3 мм сварное соединение применяется в тех случаях, когда в корне шва допускается непровар.

Таблица 5

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	Материал свариваемых деталей	$s = s_1$	$b$		$e$		$g$		$g_1$	$h$
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва				Ном. ин.	Пред. откл.	Ном. ин.	Пред. откл.	Ном. ин.	Пред. откл.		
C17			ЗН	Медь, медно-никелевый сплав	1,5—2,5	+0,3	4	+2	1,0	+1,0	1,0	0,5	
					2,5—3,5								-1
			4,0—4,5		+0,5	7	1,5						
			5,0—5,5					8	0,8				
			6,0		0	9	2,0	±0,5		2,0			
			7,0—7,5						+1,0		10	1,5	
			8,0										11
			10,0		14								

Таблица 6

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	Материал свариваемых деталей	$\lambda = \lambda_1$	b		e		g	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва				Номи.	Пред. откл.	Номи.	Пред. откл.	Номи.	Пред. откл.
C18			ЗН	Медь, медно-никелевый сплав	3,0—3,5	1	+1,0	7	+2	1,5	±1,0
			ЗП; ЗН/ЗП		4,0—5,0	2		9	+4		
			ЗН			1			+2		
			Р			2			+4		
			ЗП; ЗН/ЗП	Медь, медно-никелевый сплав	5,5—7,5	3	12	+3	2,0		
			ЗН		2	11	+2	1,5			
			ЗП; ЗН/ЗП	Медь, медно-никелевый сплав	8,0—10,0	3	17	+3	3,0		
			ЗН			2	13	+4			
			ЗП		3	23	+3				
			ЗН	Медь, медно-никелевый сплав с бронзой	2,0—4,5	0	+0,3	6	+2	1,0	±0,5
					5,0—6,0			8			

Таблица 7

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	Материал свариваемых деталей	$\lambda = \lambda_1$	b		e		g ± 1		
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва				Номи.	Пред. откл.	Номи.	Пред. откл.			
C19			ЗН	Медь, медно-никелевый сплав	3,0—3,5	1	+1	7	+2	1,5		
			ЗП; ЗН/ЗП; Р		4,0—5,0	2		10	+4			
			ЗП; ЗН/ЗП			Медь					5,5—7,5	3
			ЗН	Медно-никелевый сплав	2		+1	11	+2	1,5		
			ЗП; ЗН/ЗП	Медь	8,0—10,0	3	+2	17	+4	3,0		
			ЗН					Медно-никелевый сплав			+1	14
			ЗП; ЗН/ЗП								+2	23

Таблица 8

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	Материал свариваемых деталей	$s = s_1$	$e$ (пред. откл. $\pm 2$ )	$b$ (пред. откл. $+0,5$ )	$h$ , не более
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва						
C47			ЗН; ЗН/ЗП	Медь, медно-никелевый сплав	3,0—3,5	6	1,0	0,4
					4,0—4,5	8	1,5	
					5,0—5,5	9		0,8
					6,0—7,5	11	2,0	
					8,0—10,0	15	3,0	

Таблица 9

Размеры, мм

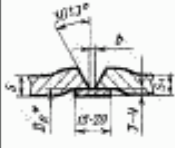

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	Материал свариваемых деталей	$s = s_1$	$b$ $+1$	$e$ $\pm 1$	$g$ $+1,0$ $-0,5$
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва						
C57			ЗН	Медь	2,0	0	5	1,0
				Медно-никелевый сплав				
			ЗП; Р	Медь, медно-никелевый сплав	2,5—3,0	2	8	
							6	
			Р	Медь	3,5—4,0	3	8	
							10	
			ЗП	Медно-никелевый сплав	3,5—5,0	3	6	
							10	

\* Размер для справок.

Примечание. При толщине  $s$  более 3 мм сварное соединение применяется в тех случаях, когда в корне шва допускается непровар.

Таблица 10

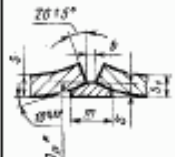

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	Материал свариваемых деталей	$s = s_1$	b		e		g $\pm 1$
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва				Номи.	Пред. откл.	Номи.	Пред. откл.	
C58			ЗН	Медь, медно-никелевый сплав	3,0—3,5	1		7	+2	1,5
			ЗП; ЗН/ЗП; Р		4,0—5,0					
			ЗП; ЗН/ЗП	Медь	5,5—7,5	3		12	+3	2,0
			ЗН							
			ЗП; ЗН/ЗП	Медь	8,0—10,0	3		17	+4	3,0
			ЗН							
			ЗП; ЗН/ЗП	Медь, медно-никелевый сплав	15,0			23	+5	3,0

\* Размер для справок.

Таблица 11

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	Материал свариваемых деталей	$s = s_1$	b (пред. откл. $\pm 0,5$ )	d	m	e		g $+1,0$ $-1,5$		
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва							Номи.	Пред. откл.			
C51			ЗН	Медь, медно-никелевый сплав	2,0	2	2,0	20	6	+2	1,0		
					2,5							2,5	21
					3,0—3,5							3,0	22
			ЗП; ЗН/ЗП; ЗН		4,0—5,0	3	5,0	25	12	+3	1,5		
					5,5—7,5							14	
			ЗП; ЗН/ЗП		8,0							16	
				10,0									

\* Размер для справок.

Таблица 12

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	Материал свариваемых деталей	$s = s_1$
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			
C59			ЗН	Медь, медно-никелевый сплав	1,5—3,0

Примечание. Допускается выполнение двухстороннего шва.

Таблица 13

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	Материал свариваемых деталей	$s = s_1$	$b + 1$	$e \pm 1$
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва					
C60			ЗП	Медь, медно-никелевый сплав	2,0—3,0	1	7
			ЗН				6
			Р				7
			ЗП; Р				9

Примечание. При толщине  $s$  более 3 мм сварное соединение применяется в тех случаях, когда в корне шва допускается непровар.

Таблица 14

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	Материал свариваемых деталей	$s = s_1$	$e + 4$	g	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва					Но-мин.	Пред. откл.
C54			ЗН	Медь, медно-никелевый сплав	4,0—5,0	8	2	±0,5
			ЗН/ЗП; ЗП		5,5—7,5	10		
					8,0—10,0	12	3	±1,0
					15,0	18	4	

Примечание. Вместо двухстороннего шва может быть выполнен односторонний, при условии полного провара корня шва.

Таблица 15

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	Материал свариваемых деталей	$s = s_1$	$b + 1$	$e$		$g$	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва					Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.
C55			ЗН	Медь, медно-никелевый сплав	3,0—3,5	1	7	+2	2	$\pm 0,5$
					4,0—5,0					
			5,5—7,5		3	12	+4	3	$\pm 1,0$	
			8,0—10,0							17
			15,0							

Таблица 16

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	Материал свариваемых деталей	$s = s_1$	$b$		$e$		$g$	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва				Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.
C61			ЗН	Медь, медно-никелевый сплав	2,5—3,0	1	7	+2	2	$\pm 0,5$	
					4,0—5,0						2
			5,5—7,5		3	12	+4	3	$\pm 1,0$		
			8,0—10,0							17	
			15,0								23

Таблица 17

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	Материал свариваемых деталей	$s = s_1$	К	В (пред. откл. $\pm 5$ )
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва					
НЗ			ЗН	Медь, медно-никелевый сплав	1,0—2,5	$s^{+1}$	30 (при $D_n$ до 32 включ.) 40 (при $D_n$ свыше 32 до 108 включ.) 50 (при $D_n$ свыше 108)
			ЗП; ЗН; Р		2,5—5,0		
			ЗП		5,5—15,0		

Таблица 18

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	Материал свариваемых деталей	s	К	l (пред. откл. $\pm 5$ )
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва					
Н4			ЗН	Медь, медно-никелевый сплав	1,0—3,0	$s^{+1}$	40 (при $D_n$ до 32 включ.) 50 (при $D_n$ свыше 32 до 108 включ.) 60 (при $D_n$ свыше 108)
			ЗП; ЗН; Р		2,5—5,0		
			ЗП		5,5—15,0		

Таблица 19

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	Материал свариваемых деталей	s	$D_n$	К + 2
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва					
Н1			ЗН	Медь или медно-никелевый сплав с бронзой	1,5—4,0	6—22	Толщина более тонкой детали
			ЗП; ЗН		2,0—4,0	24—38	

Примечание. Допускается применение штуцеров и ниппелей с фасками.



Таблица 20

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	Материал свариваемых деталей	$s$	$b$ , не более	$K$	$f$
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва						
У22			ЗП; ЗН; Р	Медь, медно-никелевый сплав с латунью	2—5	0,5 (при $D_n$ до 100 включ.)	1,3s	К—2
			ЗП		5—10			
					15			

Примечание. Трубу следует развальцевать по фаске фланца.

Таблица 21

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	Материал свариваемых деталей	$s$	$b$ , не более	$K$	$f$
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва						
У23			ЗП; ЗН; Р	Медь или медно- никелевый сплав с латунью	2,0—5,0	0,5 (при $D_n$ до 100 включ.)	1,3s	К—2
			ЗП		5,0—10,0			
					15,0			

Примечания:

1. Трубу следует развальцевать до устранения зазора.
2. Соединение рекомендуется для трубопроводов, транспортирующих агрессивную среду, склонную к образованию струевой коррозии.

Таблица 22

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	Материал свариваемых деталей	$s$	$b$ , не более	$K$	$K_1$	$f$
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва							
У7			ЗП; ЗН; Р	Медь или медно- никелевый сплав с латунью	2,0—5,0	0,5 (при $D_n$ до 100 включ.)	1,3s	$s-1$	К—2
			ЗП		5,0—7,5				
					8,0—15,0	10			

Таблица 23

Размеры, мм

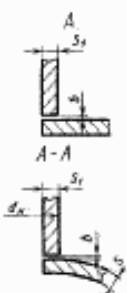

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	Материал сваряемых деталей	$\varepsilon$	$b$ , не более	$K$	$f$
	подготовленных кромок сваряемых деталей	сварного шва						
У24			ЗП	Медь или медно-никелевый сплав с латунью	6,0—7,5	0,5 (при $D_s$ до 100 включ.)	1,3 $\varepsilon$	К—2
					8,0—15,0	1,0 (при $D_s$ свыше 100)	10	

Примечания:

- Соединение рекомендуется для трубопроводов, транспортирующих агрессивную рабочую среду, склонную к образованию струевой коррозии.
- Шов с привалочной стороны фланца допускается выполнять способом сварки ЗН.

Таблица 24

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	Материал сваряемых деталей	$\varepsilon_1$	$d_s$ , не менее	$b$ , не более	$K$
	подготовленных кромок сваряемых деталей	сварного шва						
У17			ЗН	Медь, медно-никелевый сплав	1,0—2,0	—	1,0	1,3-толщины более тонкой детали
			ЗП; ЗН; Р		2,5—5,0			
			ЗН	Медь или медно-никелевый сплав с бронзой	—	12	0,5	
			ЗП; ЗН; Р		—	20		

Размеры, мм

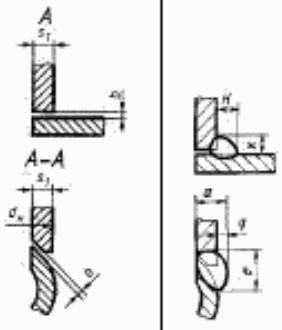

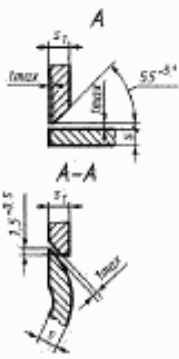

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	Материал свариваемых деталей	$s_1$	$d_{\text{св}}$ , не менее	$b$ , не более	$K$
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва						
У18			ЗН	Медь, медно-никелевый сплав	1,0—2,0	—	1,0	1,3 толщины более тонкой детали
			ЗП; ЗН; Р		2,5—5,0			
			ЗН	Медь или медно-никелевый сплав с бронзой	—	12	0,5	
			ЗП; ЗН; Р		—	20		

Таблица 26

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	Материал свариваемых деталей	$s$	$e$		$g$	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва				Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.
У19			ЗП ЗН/ЗП	Медь, медно-никелевый сплав	6,0—7,0	17	+2	2	+2 —0,5
					7,5—10,0	20	+3		
					15,0	28		3	+3,0 —0,5

Примечание. Допускается непровар и превышение проплава величиной не более 1,5 мм суммарной протяженностью до 20 % периметра сварного шва.

Таблица 27

## Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	Материал свариваемых деталей	$s = x_1$	$e + 2$	$K + 1$
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва					
У16			ЗП; ЗН; Р	Медь	2,5—3,0	4	3
					3,5—4,0	6	4

5. При изготовлении тройников и крестовин из труб должны применяться типы сварных соединений, установленные для отрезков с трубами, а при сварке тройников, крестовин и переходов с трубами или фланцами — соответственно типы сварных соединений труб с трубами или труб с фланцами.

6. Для сварных соединений, выполняемых с применением сварочных материалов по ГОСТ 16130, величина условного давления допускается равной величине условного давления, установленного для самих труб, за исключением случаев, когда в стыковых соединениях непровар.

7. Смещение перед сваркой кромок стыковых соединений труб, свариваемых на весу, допускается до 20 % от толщины стенки трубы, но не более 0,3 мм по внутренней поверхности.

При сварке на остающихся или съемных подкладках или при двухсторонней сварке смещение кромок допускается до 1 мм.

8. Сварка стыковых соединений деталей неодинаковой толщины при разнице, не превышающей значений, указанных в табл. 28, должна производиться также, как деталей одинаковой толщины; конструктивные элементы подготовленных кромок и размеры сварного шва следует выбирать по большей толщине.

Таблица 28

мм	
Толщина тонкой детали	Разность толщин деталей
До 2,5	0,5
Св 2,5 до 4,0	1,0
Св 4,0	2,0

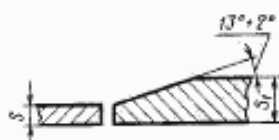
Для осуществления плавного перехода от одной детали к другой допускается наклонное расположение поверхности шва (черт. 1).



Черт. 1

## С. 20 ГОСТ 16038—80

При разнице толщины свариваемых деталей свыше значений, указанных в табл. 28, на детали, имеющей большую толщину  $s_1$ , должен быть сделан скос до толщины тонкой детали  $s$ , как указано на черт. 2 и 3. При этом конструктивные элементы подготовленных кромок и размеры сварного шва следует выбирать по меньшей толщине.



Черт. 2



Черт. 3

9. Шероховатость обрабатываемых под сварку поверхностей —  $R_z$ , не более 80 мкм по ГОСТ 2789.

10. Остающиеся подкладки и муфты должны изготавливать из металла той же марки, что и изготовленные трубы.

11. Зазор между остающейся подкладкой и трубой для сварных соединений, контролируемых радиографическим методом, должен быть не более 0,2 мм, а для соединений, не контролируемых радиографическим методом, — не более 0,5 мм.

Местные зазоры для указанных соединений допускаются до 0,5 мм и 1,0 мм соответственно.

12. Диаметр раздачи трубы  $D_p$  следует определять по формуле:

$$D_p = D_{\text{н}} + 2\delta$$

13. В сварных соединениях отрезков с трубами допускается присоединение отрезков под углом до  $45^\circ$  к оси трубы.

14. В соединениях У18 и У19 размеры «e» и «g» в сечении А—А должны устанавливаться при проектировании. При этом, размер «e» должен перекрывать утонение стенки трубы, образуемое при вырезке отверстия на величину до 3 мм, а размер «a» должен быть не менее минимальной толщины стенки свариваемых деталей.

15. Предельные отклонения катетов углового шва  $K$  от номинального в случаях, не оговоренных в таблицах, должны соответствовать:

- +2 мм — при  $K \leq 5$  мм;
- +3 мм — при  $5 \text{ мм} < K \leq 12$  мм;
- +5 мм — при  $K > 12$  мм.

16. Допускается выпуклость углового шва не более 2 мм при сварке в нижнем положении и до 3 мм при сварке в других пространственных положениях. Вогнутость углового шва до 30 % его катета, но не более 3 мм.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24.04.80 № 1877

2. ВЗАМЕН ГОСТ 16038—70

## 3. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта	Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 492—73	1	ГОСТ 15527—70	1
ГОСТ 859—78	1	ГОСТ 16130—90	6
ГОСТ 2789—73	9	ГОСТ 18175—78	1

4. Ограничение срока действия снято по протоколу № 5—94 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-12—94)

5. ПЕРЕИЗДАНИЕ (май 1999 г.) с Изменением № 1, утвержденным в декабре 1990 г. (ИУС 3—91)

Редактор *Р. Г. Говердовская*  
Технический редактор *В. Н. Прусакова*  
Корректор *С. И. Фирсова*  
Компьютерная верстка *А. П. Финогеновой*

Изд. лиц. № 021007 от 10.08.95. Сдано в набор 13.05.99. Подп. в печать 10.06.99. Усл. печ. л. 2,79. Уч.-изд. л. 2,45. Тираж 200 экз. С 3060. Зак. 1268

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.  
Набрано в Калужской типографии стандартов на ПЭВМ.  
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256.  
ПЛР № 040138